



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 1 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Deslocamento em viga inferior. Possível potencial negativo da armadura. Possível baixa resistência superficial do concreto. Possível frente avançada de carbonatação. EFETIVAR ENSAIOS DE AVALIAÇÃO.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 2 pag 1/1


Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível corrosão avançada dos perfis metálicos. Possível risco de rompimento. Efetuar avaliação de condição estrutural de junta soldada e condição estrutural do perfil montado.

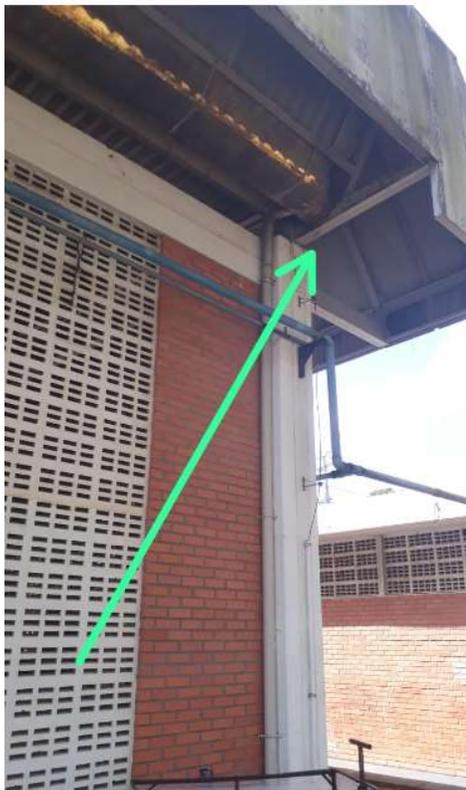

Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 3 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Desplacamento em viga inferior. Possível potencial negativo da armadura. Possível baixa resistência superficial do concreto. Possível frente avançada de carbonatação. Possível reparo efetuado de forma incorreta. EFETIVAR ENSAIOS DE AVALIAÇÃO.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 4 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível corrosão avançada dos perfis metálicos. Possível risco de rompimento. Efetuar avaliação de condição estrutural de junta soldada e condição estrutural do perfil montado. Toda a lateral do galpão.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 5 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível corrosão avançada dos perfis metálicos. Possível risco de rompimento. Efetuar avaliação de condição estrutural de junta soldada e condição estrutural do perfil montado.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 6 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível corrosão avançada dos perfis metálicos. Possível risco de rompimento. Efetuar avaliação de condição estrutural de junta soldada e condição estrutural do perfil montado.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 7 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível corrosão avançada dos perfis metálicos. Possível risco de rompimento. Efetuar avaliação de condição estrutural de junta soldada e condição estrutural do perfil montado. Toda Lateral/fundo/cobertura.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 8 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura de pilar de bloco estrutural. Verificar existência de armadura e sua condição. verificar possibilidade de transferência de vibração. verificar resistência da estrutura à compressão superficial e ao arrancamento.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 9 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura de possível pilar de bloco estrutural. Verificar existência de armadura e sua condição. verificar possibilidade de transferência de vibração. verificar resistência da estrutura à compressão superficial e ao arrancamento.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório:10 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura de viga inferior. Verificar existência de armadura e sua condição.verificar possibilidade de transferência de vibração.verificar resistência da estrutura à compressão superficial e ao arrancamento.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International)

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 11 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura de possível pilar de bloco estrutural. Verificar existência de armadura e sua condição. verificar possibilidade de transferência de vibração. verificar resistência da estrutura à compressão superficial e ao arrancamento.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório:12 pag 1/1


Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento. **RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**. Avaliar condição estrutural do concreto à compressão superficial, ao arrancamento. Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.

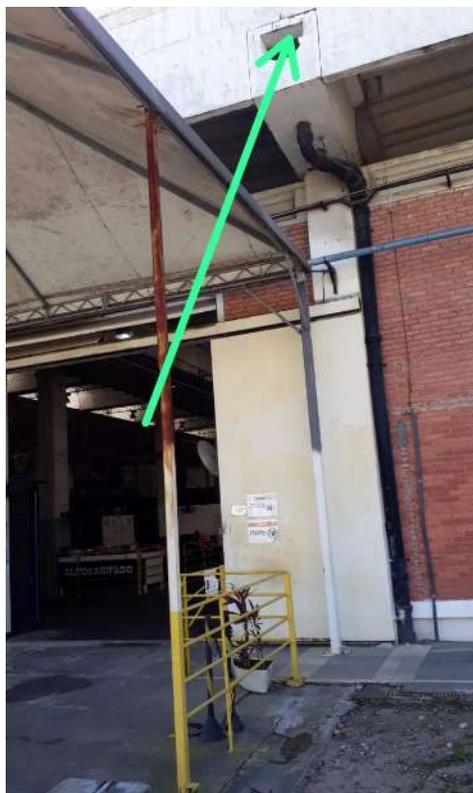

Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório:13 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento. **RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**. Avaliar condição estrutural do concreto e existência ou não de trinca. verificar resistência à compressão superficial, ao arrancamento. Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório:14 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento. **RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**. Avaliar condição estrutural do concreto e existência ou não de trinca. Verificar resistência à compressão superficial, ao arrancamento. Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório: 15 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento. **RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**. Avaliar condição estrutural do concreto e existência ou não de trinca. Verificar resistência à compressão superficial, ao arrancamento. Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

A Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório:16 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento.**RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**.Avaliar condição estrutural do concreto e existência ou não de trinca. verificar resistência à compressão superficial, ao arrancamento.Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Nº Relatório:17 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento. **RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**. Avaliar condição estrutural do concreto e existência ou não de trinca. Verificar resistência à compressão superficial, ao arrancamento. Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP	Equipamento: LA FONTE GALPÃO	Nº Relatório:18 pag 1/1
Instrumento: Visual	Certificado Calibração:Não Aplicável	DATA DE MISSÃO:08/11/2023

Comentários:
Possível rachadura e deslocamento.**RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**.Avaliar condição estrutural do concreto e exist-encia ou não de trinca. verificar resistência à compressão superficial, ao arrancamento.Verificar potencial de corrosão da armadura e carbonatação.



Controle da Qualidade:	Responsável Técnico:	Cliente:
Alexandre B. Amorim Strobel Auditor Líder da Qualidade BVQI Bureau Veritas Quality International)	Moroni de Andrade Machado CREA 3000061158BA	



Registro Fotográfico PRELIMINAR (externo)

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: PAPAIZ CICAP

Equipamento: LA FONTE GALPÃO

Instrumento: Visual

Certificado Calibração: Não Aplicável

DATA DE MISSÃO: 08/11/2023

Comentários:

Possível rachadura e deslocamento. **RISCO DE IMPACTO SOBRE CABEÇA**. Avaliar condição estrutural da telha.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Moroni de Andrade Machado
CREA 3000061158BA